



Ford Mondeo III Baujahr von 2000 bis 2004 Alle Fahrzeuge mit Xenonlicht

Ausfall vom Xenonscheinwerfer

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte ein defektes Zündmodul die Ursache dafür sein. Der Ausfall ist sporadisch, wird aber vermehrt beim Kaltstart eines Fahrzeugs festgestellt. In diesem Fall muss das Zündmodul erneuert werden. Vom Hersteller wird daher ein Umrüstsatz, mit einer neuen Generation von Zündmodulen, angeboten. Wie folgt vorgehen:

- Batterie abklemmen.
- Scheinwerfer ausbauen und hintere Scheinwerferabdeckung abschrauben. (Siehe Blitz-Information „Ford Mondeo Austausch des Leuchtmittels“).
- Kontaktstecker von der Xenonlampe abnehmen und altes Zündmodul (s. Abb. 1) vom Scheinwerfer abschrauben.
- Befestigungsring der Xenonlampe lösen und anschließend die Lampe wieder mit dem modifizierten Ring befestigen
- Neues Zündmodul (s. Abb. 2 Punkt 1) auf die Xenonlampe stecken und zum Befestigen nach rechts drehen.
- Adapterkabel (s. Abb. 2 Punkt 2) mit dem Spannungsversorgungskabel vom alten Zündmodul verbinden.
- Anschließend den Kontaktstecker (s. Abb. 2 Punkt 3) in das neue Zündmodul stecken.
- Scheinwerferabdeckung und alle anderen ausgebauten Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder

Blitz-Info



einbauen.

Anlage auf einwandfreie Funktion hin prüfen.
Scheinwerfer mit Hilfe eines Diagnosetesters einstellen
(Fehlercode auslesen, Grundeinstellung der
Leuchtweitenregelung etc.).

Abb. 1



Abb. 2

