



VW Golf, Bora, Passat Modelljahr 1999 mit Diebstahlwarnanlage und Innenraumüberwachung

Innenleuchten glimmen.

Wird bei diesen Fahrzeugen, nach dem Abschließen, innerhalb kurzer Zeit (ca. 30 Sekunden) der Kofferraum geöffnet, können die Innenleuchten anfangen zu glimmen. Ursache für diesen Fehler sind Rückströme. Nach ca. 70 Minuten werden die Innenleuchten wieder abgeschaltet. Um den Fehler zu beheben, muss in die vordere Innenleuchte eine Adapterleitung mit einer Diode, die den Rückstrom verhindert, eingebaut werden. Dazu wie folgt vorgehen:

- Vordere Innenleuchte ausbauen.
- Stecker von der Innenleuchte abziehen und die Adapterleitung zwischen Innenleuchte und Stecker stecken.
- Innenleuchte wieder einbauen und auf Funktion prüfen.

Blitz-Info

