



Mercedes Typ: 203

Außenbeleuchtung und/oder Bremslicht schaltet selbständig ein

Durch Wassereintritt in die Modulbox, (Bild, Motorraum links) kann es zu Störungen im Signalerfass- und Ansteuerungsmodul (SAM, N10/1) kommen. Diese machen sich durch selbständiges Einschalten der Außenbeleuchtung und/oder des Bremslichts bemerkbar. Um Abhilfe zu schaffen, sollte wie folgt vorgegangen werden:

- Deckel der Modulbox abbauen und Wasserrückstände entfernen
- Leitungssätze aus der Modulbox lösen
- Modulbox, Leitungen und Steuergeräte hinsichtlich Wasserrückstände prüfen und ggf. trocknen
- Leitungssätze auf einer Länge von ca. 10 cm mit Isolierband umwickeln und wieder in die Kabeltüllen einführen
- Leitungssätze mit Kabelbinder fixieren und
- Deckel der Modulbox anbringen

