



Mercedes

Typ: 220 + 215

Baujahr: 2000 + 2001

Mit Xenon oder Bi-Xenon-Scheinwerfern

Fehlermeldung im Kombiinstrument – „Abblendlicht links/rechts prüfen“

Bei einigen der o.g. Fahrzeugen kann es zu Fehlermeldungen („Abblendlicht Li Lampe prüfen; Abblendlicht Re Lampe prüfen“) im Kombiinstrument kommen, obwohl das Abblendlicht in Ordnung ist. Betroffen sind Fahrzeuge ab Baujahr 01.06.2000.

Ist der Fehler B1630 im Steuergerät (SAM) gespeichert und das Abblendlicht in Ordnung, sollte als nächstes die Teilenummer und der Softwarestand des Steuergerätes ausgelesen werden. Die Software des linken SAM (rechtes Abblendlicht) ist mit der Teile-Nr: A0295450432 und ab dem Softwarestand SW14/01 in Ordnung. Die Software des rechten SAM (linkes Abblendlicht) ist mit der Teile-Nr: A0315451732 und ab dem Softwarestand SW20/01 in Ordnung. Ist ein anderes Steuergerät bzw. ein Steuergerät mit älterem Softwarestand verbaut, so kann es erforderlich sein diese komplett zu ersetzen.

Blitz-Info