



## Mercedes Benz C Klasse (W 203)

### Ausfall der Blinkleuchten vorne.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, das die rechte oder linke Blinkleuchte vorne nicht funktioniert, ist eine mögliche Ursache ein verschmorter Kontakt in der Blinkleuchten-Fassung.

Um den Fehler zu beheben muss eine Blinkleuchtenfassung inklusive Leitungssatzes eingebaut werden. Dazu wie folgt vorgehen:

- Blinkleuchtenfassung aus dem Scheinwerfergehäuse ausbauen.
- Anschlussstecker vom Scheinwerfer abziehen.
- Fahrzeugseitige Anschlussleitung für den Blinker aus dem Stecker heraus nehmen (rechte Seite – Pin 1 grün/schwarzes Kabel, linke Seite – Pin 1 weiß/schwarzes Kabel) . Öffnung im Stecker mit einem Blindstopfen verschließen.
- Anschlussleitung in den Reparaturstecker für die Blinkleuchte einsetzen. Massekabel an den fahrzeugseitigen Massepunkt (Bild) anschließen.
- Neuen Leitungssatz der Blinkerfassung verlegen und mit Kabelbindern arretieren.
- Blinkleuchte in das Scheinwerfergehäuse einsetzen.
- Funktion prüfen.



Massepunkt rechts



Massepunkt links