



Opel Sintra Alle Modelle

Innenraumbelichtung schaltet nicht selbstständig aus.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Innenraumbelichtung nicht selbstständig nach dem schließen der Türen ausschaltet, können folgende Ursachen möglich sein:

1. Kontaktprobleme an den Türkontaktschalter der Schiebetüren.
2. Beschädigter Kabelstrang unter dem Beifahrersitz.
3. Dimmerschalter der Armaturenbrettbeleuchtung wurde über die Rasterstufen gedreht.
4. Beschädigter Kabelstrang am Dachhimmel im Bereich des Ausschnittes für das Gepäckfangnetz.

Um den Fehler zu beheben, sollte der Dimmerschalter und die Kabelstränge geprüft und gegebenenfalls instandgesetzt / erneuert werden. Die Kontaktprobleme an den Türkontaktschaltern der Schiebetüren können durch reinigen und nachbiegen der Pins beseitigt werden.