



Volvo **V70 bis Fahrgestellnr.: 549452** **S70 bis Fahrgestellnr.: 571822**

Feuchtigkeit in den vorderen Blinkern.

Bei diesen Fahrzeugen ist es möglich, dass bei nassen und feuchten Witterungsverhältnissen Feuchtigkeit in die vorderen Blinkleuchten eindringt. In diesem Fall müssen die Blinkleuchten nicht erneuert werden. Durch Anfertigen einer Belüftungsöffnung kann eine wirksame Abhilfe geschaffen werden. Zum Anfertigen der Belüftungsöffnung wie folgt vorgehen:

- Blinkleuchten durch Herunterdrücken der Haltebügel ausbauen.
- Lampenfassung herausdrehen.
- Im unteren, hinteren Bereich (siehe Zeichnung) mit einem 3 mm Bohrer auf einer Länge von 8 mm mehrere Löcher bohren, die ein großes Langloch ergeben.
- **Achtung: Vorsichtig durch das Blinkergehäuse bohren, sodass beim Durchstoßen das Blinkerglas nicht beschädigt wird.**
- Blinkleuchten wieder einbauen und einen Funktionstest durchführen.

