




Range Rover Sport V8 – 4,2L(2006-2008) y LR3(2005-2008)

Ruidos (silbidos/pitidos) en la zona del tablero de instrumentos

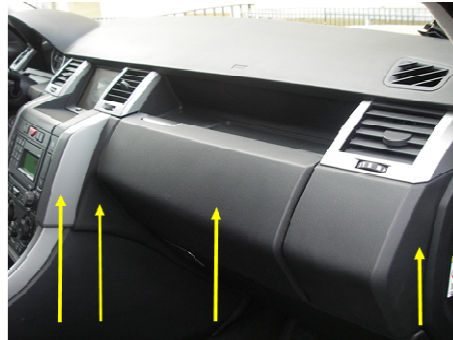


Si en el Range Rover Sport (modelos mencionados) aparecieran ruidos, como silbidos o pitidos en la zona del tablero de instrumentos, sería difícil indicar una causa exacta, pero la causa más probable es que se haya formado suciedad entre las varillas de la válvula de ventilación. Estos ruidos pueden agudizarse si en el aire acondicionado se conecta la función de ventilación.

Solución:

- Lubricar las varillas de la válvula de ventilación.
- Para ello, desmontar la guantera, el revestimiento lateral del aparato de audio, el panel que recubre la consola central y el panel que recubre la guantera (ver en la foto los puntos indicados).
- A continuación, conectar el encendido y también el aire acondicionado en la posición de aire frío.
- Ya se pueden ver las varillas.
- Apagar el encendido y lubricar las varillas con un

*Bol
etí
n
inf
or
ma
tiv
o*

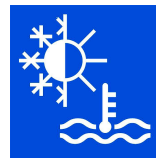

lubricante apropiado.

- Conectar de nuevo el encendido y conectar también el aire acondicionado cambiando varias veces (hasta 10 veces) entre modo aire frío y modo ventilación.
- Si el ruido ha desaparecido, volver a montar las piezas.

*Bol
etí
n
inf
or
ma
tiv
o*