



## **Alfa Romeo Spider Año de fabricación desde 2001 hasta 2003**

### **El testigo de control del airbag se enciende**

Si se detecta el fallo mencionado, la causa podría radicar en las conexiones de enchufe del tensor del cinturón. Dicho problema se produce debido a la existencia de resistencias de paso altas en los conectores múltiples del tensor del cinturón. Al cambiar la posición del asiento, la conexión del enchufe se queda tirante. Debido a un mal tendido y a la pérdida de fijación del mazo de cables, se suelta la conexión de enchufe y el contacto eléctrico se interrumpe.

*Puesto que se trata del sistema del airbag, deben respetarse las normas de seguridad correspondientes.*

En este caso debe procederse de la manera siguiente en los dos asientos:

- Desconectar el encendido.
- Comprobar la conexión de enchufe (contactos) por si presenta daños y, en caso necesario, cambiarla.
- Fijar el mazo de cables y el conector múltiple con abrazaderas a la armadura del asiento de modo que la conexión de enchufe ya no pueda desconectarse.
- Por último, deberá borrarse la memoria de averías.