



## **Audi A6**

# **Fabricado entre 08.2001 y 03.2005** **con motor de 2,0 l y código motor ALT**

### **El motor no arranca**

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en un defecto del relé de control del motor. Además, después de arrancar correctamente el motor, puede ocurrir que éste se apague durante la conducción. En la memoria de averías pueden almacenarse los siguientes códigos:

- P0685 Relé de alimentación para la unidad de control del motor / unidad de accionamiento – circuito eléctrico abierto.
- P0688 Relé de control del motor – Cortocircuito en el polo positivo de la batería.
- P1517 Relé de control del motor – Mal funcionamiento del circuito eléctrico.

En este caso, deberá sustituirse el relé de control del motor (véase fig. ranura 3). Éste se encuentra en la caja de fusibles, delante a la izquierda en el compartimento motor. A continuación, borrar la memoria de averías.

