



Audi A6, todos los modelos Año de fabricación 1997-2004

El motor no arranca

Si se observa el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en un mazo de cables del inmovilizador dañado. Además, puede haberse almacenado el error "Señal de la bobina de recepción o de la llave demasiado débil". Desde el punto de vista de la producción, el mazo de cables puede estar montado de manera que el revestimiento de la columna de dirección provoca daños en algunos cables del mazo de cables.

En este caso se debe proceder de la manera siguiente:

- Desmontar el revestimiento de la columna de dirección.
- Comprobar que el mazo de cables no presenta daños (véase figura / rotura de cable, etc.) y, en caso necesario, repararlo.
- Tras la reparación, tender el mazo de cables de manera que no vuelvan a producirse daños.



