



Audi

Año de fabricación: 1997-2003

Fallos o chasquidos durante la reproducción de CD

Si en los vehículos arriba mencionados se producen fallos momentáneos o chasquidos durante la reproducción de CD originales, la causa puede radicar en la protección contra copias del CD.

Desde 2002, los fabricantes de CD comercializan cada vez más estos productos con protección contra copias. La protección contra copias infringe el estándar para CD musicales del año 1982 ("Red Book"). Cuanto más preciso sea el ajuste del reproductor de CD a este estándar, más probable es que aparezcan los problemas arriba indicados durante la reproducción de CD originales. Los fallos o chasquidos se producen al cabo de unos segundos de iniciarse la reproducción, en cada una de las canciones. En caso de reclamación, se deberá probar si es posible reproducir correctamente un CD sin protección contra copias. Si es así, explique a su cliente que el reproductor de CD cumple todas las normas técnicas y que no es la causa del problema.

Debido a las devoluciones masivas de CD con protección contra copias, en el Reino Unido, por ejemplo, ya se ha eliminado esta protección.

Los problemas arriba descritos también deberían aparecer en equipos de otros fabricantes de automóviles. Téngalo en cuenta antes de cambiar los reproductores de CD.