



BMW E 36 **todos los Compact y Touring**

Indicación errónea en el adhesivo de la caja de fusibles.

En este tipo de vehículos es posible encontrar un adhesivo con una indicación de intensidad errónea en el fusible nº 3 de la caja de fusibles (sistema lavafaros, limpiaviento trasero).

Es necesario contar con un fusible de 30 A, aunque en el adhesivo sólo aparezca reflejado 15 A. Si por error se instala un fusible de tan sólo 15 A, funcionará, cuando estén conectados todos los elementos de consumo, al límite y corre peligro de fundirse.

En caso de realizar una reparación se deberá instalar un fusible de 30 A y en el adhesivo de la caja de fusibles la indicación para el fusible nº 3 deberá corregirse con un rotulador resistente al agua.

Boletín informativo