



BMW E 31/ 32 | 34 | 36 **Todos los modelos**

Fallo de funcionamiento del sistema de intermitentes

Si en estos vehículos se observa que los intermitentes de emergencia se conectan espontáneamente durante 10 segundos, que la frecuencia de intermitencia es el doble de rápida, que al conectar los intermitentes éstos se encienden de forma permanente o que el sistema de intermitentes falla completamente, puede que la causa radique en un transmisor defectuoso del sistema de intermitentes. Con los cambios bruscos de temperatura puede condensarse agua en el transmisor del sistema de intermitentes y esto puede provocar un cortocircuito en la electrónica.

Para subsanar este fallo debería sustituirse el transmisor del sistema de intermitentes.

Número de artículo Hella para todos los modelos indicados más arriba:

4DB 006 716-031 Vehículos sin enganche para remolque

4DM 009 103-011 Vehículos con enganche para remolque

