



## **Citroen C5 2.0 L fabricados hasta el 15.09.01**

### **El motor no arranca**

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en un fusible fundido. En los vehículos arriba mencionados, equipados con un sistema de inyección Siemens Sirius 81, puede fundirse el fusible F2 (caja de fusibles en el compartimento motor). Una bomba de combustible del tanque atascada es la que genera la sobrecarga del fusible, por lo que en este caso es preciso sustituir la bomba.

*Boletín informativo*