



## **Citroen Saxo Fabricados entre 1996 y 2003 Todos los modelos**

### **El testigo de control del airbag se enciende**

Si se observa el fallo arriba mencionado, éste podría deberse a una elevada resistencia en el conector múltiple del tensor del cinturón (sistema SRS). Estos conectores se encuentran, respectivamente, en la parte inferior de los asientos delanteros. En este caso se debe proceder como sigue:

- Desconectar el encendido.
- Desembornar el cable de masa de la batería y esperar 10 minutos, hasta que los condensadores se descarguen.
- Separar los conectores múltiples y retirar de los cables los manguitos de acoplamiento y la carcasa del conector.
- Pelar 10 mm los extremos de los cables.
- Unir los extremos de los cables con la ayuda de uniones a presión totalmente aisladas (nº de art. Hella: 8KW 732.579-003).
- Tender correctamente los cables de nuevo y fijarlos.
- Embornar la batería.



- Borrar la memoria de averías.
- Comprobar si la lámpara de aviso del airbag se ha apagado.