



Citroen Xsara Picasso con motor diésel 2,0 I HDI

Potencia insuficiente y humo negro

Si en estos vehículos se observa que el motor no tiene potencia y que se forma un fuerte humo negro, puede que la causa radique en una conexión flexible floja. Este fallo afecta a la conexión entre el turboalimentador y la tubería de aire. Esta conexión se realiza con un manguito de goma. Este manguito se afloja en la salida del turboalimentador, con lo que no llega el suficiente aire para la preparación de la mezcla.

Para corregir este fallo, es preciso montar un manguito de goma nuevo y de mayor longitud. Al mismo tiempo, deberá retirarse el tope del manguito de goma en la tubería de aire para asegurarse de que el manguito puede deslizarse lo suficientemente lejos en la tubería de aire. Además de los nuevos manguitos, también deberán sustituirse las abrazaderas de sujeción.