



## **Daewoo**

### **Matiz (KLYA)**

### **Año de fabricación: 1998 - 2000**

#### **Mala admisión de gas por parte del motor / el motor se para**

En los vehículos arriba indicados, un cable de encendido del cable de alta tensión mal tendido puede provocar que el motor se apague o que la admisión de gas sea defectuosa. Durante los trabajos de inspección, puede ocurrir que el cable de encendido del cable de alta tensión esté conectado de forma que entre en contacto con la polea de inversión del cable del acelerador. En consecuencia, el funcionamiento del cable del acelerador puede verse afectado o el cable de alta tensión puede resultar dañado. Si se producen los problemas arriba mencionados, deberá comprobarse que el cable de encendido no presenta daños y, en caso necesario, deberá sustituirse. El cable deberá tenderse y fijarse de manera que pueda descartarse un contacto con la polea de inversión del cable del acelerador.