



Fiat Punto Fabricados entre 1999 y 2001 Todos los vehículos con dirección asistida eléctrica (función ciudad)

Iluminación del testigo de control de la dirección asistida eléctrica

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en una mala conexión de enchufe. A causa de un mal contacto en el conector de 2 pins azul (1) y en el conector de 10 pins (2) negro, de vez en cuando se producen interrupciones. Sin embargo, no se almacena ningún fallo. Los conectores se encuentran por debajo de la columna de dirección (véase imagen). En este caso, deberán repasarse las conexiones de enchufe para que quede garantizado un contacto seguro. Para ello, se deben desconectar las conexiones de enchufe y presionar cada uno de los ojos de cable con un pequeño destornillador de manera que se aplique una mayor fuerza de apriete sobre cada uno de los pins. Volver a conectar las conexiones y comprobar que la dirección asistida funciona correctamente.

