



## **Ford Escort (fabricación 01/95->06/98) (código SC hasta WU).**

**No funcionan la luneta térmica trasera, el limpiaparabrisas trasero y la luz del maletero.**

### **Interrupción parcial o permanente del funcionamiento de estas piezas.**

Si el cliente se queja de estos síntomas el origen puede estar en la placa de contacto o en el interruptor de contacto. Este cuadro de diagnóstico se debe a la incorrecta instalación. En este caso se deben desplazar los taladros de sujeción de la placa y del interruptor.

1. Desembornar la batería.
2. Desmontar el interruptor de contacto de la tapa de la pared trasera.
3. Desenroscar la placa de contacto de la chapa de la pared trasera.

#### **Atención:**

Los taladros no se pueden desplazar más de 2 mm, ya que en caso contrario, al instalar el interruptor y la placa, no se recubren adecuadamente las escotaduras.

4. Desplazar, alrededor 2 mm en la dirección del centro del vehículo, el taladro para la placa de contacto.
5. Desplazar, alrededor 2 mm en la dirección contraria, el taladro para el interruptor de contacto.
6. Fijar la placa y el interruptor en la posición de montaje correcta utilizando un medio de impermeabilización para carrocería.
7. Limpiar y engrasar la superficie de contacto de la placa de contacto y el interruptor de contacto.
8. Apretar la batería y las piezas. Comprobar su correcto funcionamiento.