



Ford Galaxy 1,9 TDI y 2,8i-CD-V6 fabricados hasta el 14.10.96 (código de fabricación TY)

Avería del motor limpiaparabrisas delantero al accionar el compresor del aire acondicionado.

El fallo del motor del limpiaparabrisas se puede deber a picos de tensión a consecuencia de conectar el compresor del aire acondicionado. Para la reparación se debe renovar el módulo limpiaparabrisas (no todo el motor limpiaparabrisas) e instalar un cable con un diodo adicional. El cable se debe tender entre el tramo de cables y el acoplamiento magnético del compresor.

Renovar el módulo del motor limpiaparabrisas

1. Desmontar la cubierta depósito de compensación del agente refrigerante.
2. Desmontar el recubrimiento de la conducción de aire.
3. Desmontar el módulo del limpiaparabrisas.
 - ⇒ Extraer el conector del módulo.
 - ⇒ Sacar los tres tornillos.
4. Volver a montar las piezas en orden inverso.

Montar el cable adicional con el diodo

5. Levantar el vehículo.
 6. Desmontar el revestimiento del motor.
 7. Extraer el conector del acoplamiento magnético.
 8. Conectar el cable adicional con tramo de cables y acoplamiento magnético.
 9. Fijar el cable adicional con los conectores de los cables en el soporte de cable (tubo de líquido refrigerante).
 10. Fijar de nuevo la cubierta del motor.
- Comprobar el buen funcionamiento del limpiaparabrisas.