



Ford

Mondeo III

Año de fabricación: 10/2001 - 04/2002

Motor: 2,0 TDCi

Focus

Año de fabricación: 05/2001 - 04/2002

Motor: 1,8 TDCi

El motor no arranca / gira de forma irregular.

La lámpara testigo del precalentamiento parpadea

Si en estos vehículos se observa que el motor no arranca o gira de forma irregular y que lámpara testigo del precalentamiento parpadea, puede que la causa radique en una avería de la bomba de alta presión diésel. Debido a un desgaste excesivo en el anillo de levas y en los rodillos, ya no puede generarse la presión necesaria en el sistema de combustible. Las partículas de metal desprendidas por abrasión pueden penetrar en el sistema de inyección y provocar el fallo de los inyectores. Para corregir este fallo, además de montar una bomba de alta presión modificada será preciso sustituir los inyectores. Los vehículos fabricados a partir de abril de 2002 ya disponen de una bomba de alta presión modificada.



Nota: Durante la reparación del sistema de combustible, es preciso cerciorarse de eliminar del sistema todas las partículas de suciedad.