



Ford

Transit

Año de construcción: 2000

Motor: 2,4 Ltr. Di

Función de error de las luces intermitentes

En los vehículos arriba mencionados puede resultar una función errónea de las luces intermitentes. En el caso de que la frecuencia de intermitentes se encuentre fuera de la especificación (60-120 veces por minuto), puede entrar en consideración como causa un relé de luz intermitente defectuoso o erróneamente programado.

Antes de realizarse una reprogramación o antes de cambiar el relé de luz intermitente, deberían ser comprobadas las iluminaciones con respecto a defectos, contactos flojos y al número de vatios correcto.

El relé puede ser reprogramado como sigue:

- Desconectar el encendido.
- Extraer el fusible no. 27 (50A) de la caja de fusibles del compartimiento del motor.
- Esperar 40 segundos
- Volver a insertar el fusible
- Conectar el encendido.
- Accionar la luz intermitente izquierda y permitir que destelle por lo menos 3 veces.
- Accionar la luz intermitente derecha y permitir que destelle por lo menos 3 veces.
- Comprobar el funcionamiento.
- En caso de necesidad, cambiar el relé.

Boletín