



Ford Windstar Modelo 1995 - 1998

Fallo del cierre centralizado, humedad en el compartimento de carga

Si en estos vehículos se detecta un fallo del cierre centralizado y aparece humedad en el compartimento de carga, la causa puede radicar en una fuga en la zona del pasacables hacia el portón trasero y en la guía portaequipajes del techo. El agua penetrada se acumula en el conmutador del cierre centralizado del portón trasero, lo que provoca un mal funcionamiento o un fallo del cierre centralizado. Para localizar la fuga, deberá desmontarse el revestimiento lateral izquierdo de la parte trasera y rociar con agua el vehículo en la zona izquierda de la parte trasera del techo. El agua puede penetrar por los siguientes puntos (imagen): 1. Arandela aislante de goma del mazo de cables hacia el portón trasero; 2. bisagra izquierda del portón trasero; 3. tornillo posterior de la guía portaequipajes izquierda techo; 4. junta entre el bastidor del techo y el montante D.

Una vez localizada la fuga, ésta deberá hermetizarse con un material hermetizante adecuado.

Los conectores y conmutadores del cierre centralizado situados en el portón trasero deberán secarse y examinarse para comprobar que no presentan corrosión. En caso necesario, deberán ser limpiados o sustituidos.

