Boletín informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

11. Februar 2005

4.4

Land Rover Defender Todos los modelos diésel Td5 Nº de chasis: XA 159810 - YA 183386

Las luces de freno no funcionan/ batería descargada

Si en los vehículos arriba mencionados se produce una avería de las luces de freno o si la batería se descarga durante la conducción, la causa puede radicar en un fusible defectuoso. Compruebe el fusible conjunto para las luces de freno y las luces de marcha atrás en la caja de fusibles situada en el lado del acompañante. Este fusible de 10 A puede fundirse si, debido al funcionamiento del vehículo con remolque, la carga eléctrica supera la carga del vehículo en más de 3,5 A. Puesto que este fusible también protege el circuito eléctrico para el regulador del generador, si está dañado, la batería no se cargará.

En este caso, el fusible de 10 A puede sustituirse por uno de 15 A. Será necesario comprobar la instalación eléctrica previamente para asegurar los contactos y evitar posibles cortocircuitos.

Atención:

La utilización de un fusible de más de 15 A puede provocar daños en la red de a bordo.

Boletín informativo

