



Mercedes Benz Clase C (W-203)

La lámpara de control del airbag se enciende

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en una o varias conexiones de enchufe del airbag lateral. Este fallo se produce debido a un aumento de la resistencia en el correspondiente circuito de la pastilla de encendido (airbag). En la memoria de averías pueden almacenarse, entre otros, los códigos de error B1035, B1037, B103B y B1039.

Para eliminar las causas del fallo, deberán repararse las cuatro conexiones de enchufe. Para ello, desconectar las conexiones en el espacio delantero para los pies y en los accesos traseros y conectar los cables directamente entre sí. Para ello, procédase de la manera siguiente:

- Desmontar los revestimientos de las columnas A en el espacio para los pies y en los listones de entrada.
- Desmontar también el suelo delantero.
- Desmontar los listones de entrada traseros.
- Descubrir las conexiones de enchufe del mazo de cables. Los colores de los cables pueden consultarse en los esquemas de conexiones.

Punto de separación de la puerta, delante / izquierda (X35/1)

Punto de separación de la puerta, delante / derecha (X35/2)

Punto de separación de la puerta, detrás / izquierda (X35/3)

Punto de separación de la puerta, detrás / derecha (X35/4)

- Separar los conectores y conectar los cables entre sí con la ayuda de uniones soldadas CVT (nº de Hella 8KW 744 888-003).



Fig. 2 esquema de conexiones delante
 Fig. 3 esquema de conexiones detrás

- Montar las piezas en el orden inverso al de desmontaje.
- Borrar la memoria de averías.

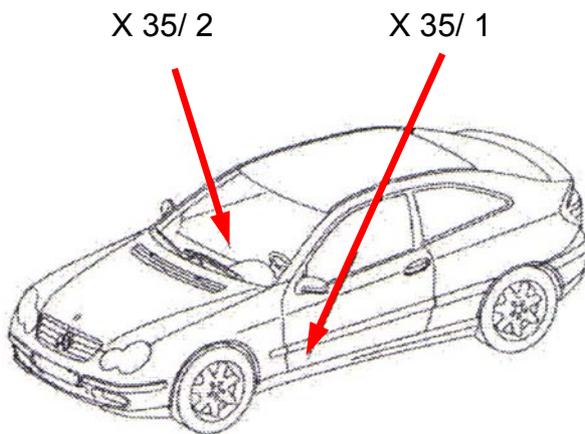


Fig. 1

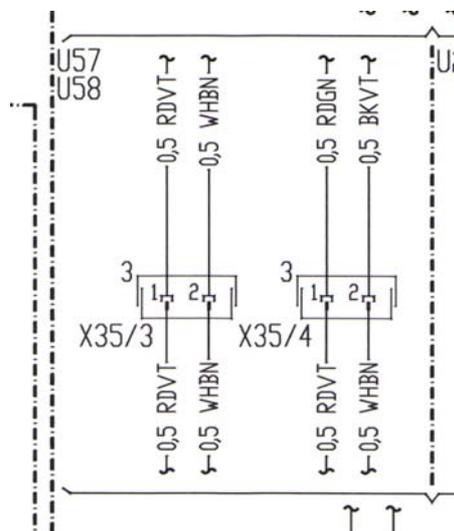


Fig. 3

