



## Mercedes Benz Clase C (W202)

### La lámpara del airbag (SRS) está permanentemente encendida

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en una conexión de enchufe floja. Debido a un mal tendido de los cables, al ajustar los asientos, las conexiones de enchufe (D) situadas en la regleta de contactos de la izquierda (X55/3) o de la derecha (S55/4) debajo del asiento (figura 1) se aflojan de la regleta. En este caso, deberá realizarse un nuevo tendido de los cables. Además, pueden haberse almacenado los códigos de avería 5 o 6.

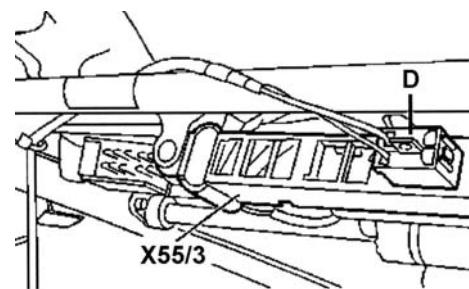


Abb. 1

#### Procedimiento:

- Extraer el enchufe del cable de la regleta de contactos.
- Medir las longitudes del cable desde el enchufe hasta la entrada de la alfombra del piso.
- En caso necesario, corregir las longitudes del cable (figura 2).
- Tras la comprobación y/o corrección de los cables, volver a fijarlos en el pozo de cables con abrazaderas.
- Borrar la memoria de averías.

#### 300 mm:

Conducto hacia el ajuste eléctrico del asiento

#### 360 mm:

Conducto hacia la cerradura del cinturón

#### 380 mm:

Conducto hacia la calefacción del asiento

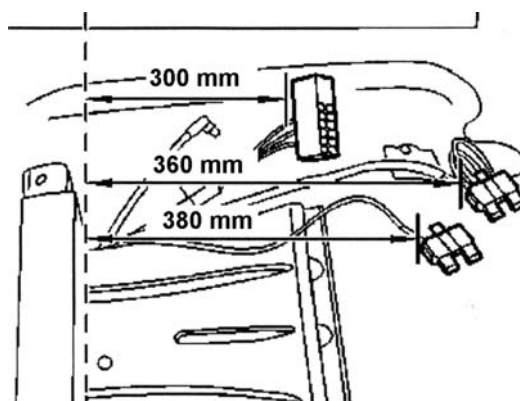


Fig. 2

Boletín  
informativo