



## **Mercedes Benz Clase M (W163) Tipo 163.136/154/172 .A desde 057949 hasta 085961**

### **El motor no arranca**

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en una bobina del respondedor defectuosa. Esta situación se produce con más frecuencia en temperaturas bajas. Además se pueden almacenar los códigos de error P1570 y B1703. En este caso debe controlarse la fecha de la bobina del respondedor. Si la fecha es anterior a la semana 49 de 1998, la bobina debe sustituirse.

Proceder de la manera siguiente:

- Extraer la cubierta (2) a la derecha al lado de la columna de dirección.
- Desmontar los tornillos del revestimiento del volante (1).
- Retirar revestimientos del volante (3 y 4).
- Desplazar la unidad de control (8) del soporte del conmutador de arranque y encendido
- Aflojar la conexión del enchufe (7).
- Separar con presión la bobina del res ayuda de una pequeña cuña (5), del manguito del conmutador de arranque.
- Retirar unidad de control con la bobina del respondedor.
- Montar una bobina nueva con unidad y fijar de nuevo las piezas en el orden inverso.
- Borrar los códigos de avería.
- Comprobar que el sistema funcione.

