



Mercedes Benz Clase M (W163) Tipo 163.A desde 145273 Tipo 163.X desde 708319

Se enciende la lámpara testigo de SRS

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa puede radicar en un contacto defectuoso del airbag lateral. Mediante un bloqueo defectuoso del conector en la unidad de airbag (véase imagen) se produce esta situación. Además, pueden haberse almacenado los siguientes códigos de avería:



- B 1867 (pastilla de encendido, airbag delante a la izquierda).
- B 1869 (pastilla de encendido, airbag detrás a la izquierda).
- B 1871 (pastilla de encendido, airbag delante a la derecha).
- B 1873 (pastilla de encendido, airbag detrás a la derecha).

En este caso se debe proceder de la manera siguiente:

- Borrar el código de avería con un dispositivo de diagnóstico.
- Desmontar el revestimiento lateral.
- En el dispositivo de diagnóstico seleccionar el menú "valores de medición/parámetros".
- Seleccionar el submenú airbag/circuito de encendido.
- Mover la conexión del enchufe y observar los valores. Si los valores cambian, entonces debe sustituirse el bloqueo del conector.