



Mercedes Benz Clase C (W 203)

Fallo del cierre centralizado en las puertas delanteras.

Si en este vehículo se observa un fallo de funcionamiento del cierre centralizado de una de las puertas delanteras, puede ser debido a que el revestimiento de la puerta ejerza presión sobre el varillaje del pasador de cierre. En este caso, el fuelle de goma que sirve para hermetizar el varillaje a la cerradura de la puerta se ha invertido.

Para corregir este defecto, proceda de la siguiente manera:

- Desmontar el revestimiento de la puerta afectada.
- Retirar con cuidado el acolchado aislante colocado en el área de la cerradura.
- Tirar con cuidado del fuelle de goma invertido con la ayuda de unas tenazas de puntas.
- Verificar el funcionamiento del cierre centralizado.
- Pegar de nuevo el acolchado aislante.
- Volver a montar el revestimiento de la puerta.
- Verificar de nuevo el funcionamiento del cierre centralizado.