



Opel Astra G, Zafira Todos los modelos fabricados entre 2000 y 2002

Chirridos procedentes de la zona de la columna de dirección.

Si en estos vehículos se detecta un chirrido procedente de la zona de la columna de dirección, la causa podría radicar en la unidad de contacto del airbag. El ruido aparece cuando se acciona el interruptor del intermitente y se gira el volante.

Con el intermitente conectado y al girar el volante, el interruptor del intermitente roza con un saliente de plástico que se ha formado durante la fabricación de la unidad de contacto.

Para eliminar este ruido, deberá sustituirse la unidad de contacto del airbag. Cambiar el interruptor del intermitente no es la solución.

Boletín informativo