



## **Opel Astra H Fecha de fabricación: 2004 - 2010 Motor: 1,4 i (Z14XEP) y 1,2 i (Z12XEP)**

### **Ruido de traqueteo y menor potencia del motor.**

En el vehículo arriba mencionado puede detectarse un ruido de traqueteo procedente del compartimento del motor así como una potencia menor del motor.

En la unidad de control del motor se han registrado los siguientes códigos de avería:

**P0300:**  
cuyo significado es: fallo en el encendido de varios cilindros.

**P0301 / P0302 / P0303 / P0304:**  
cuyo significado es: fallo en el encendido de cilindro 1 / 2 / 3 / 4.

La causa de ello puede estar en un par de apriete insuficiente de los soportes de los rodamientos del árbol de levas.

Para solucionar este problema deberá comprobarse en un taller especializado si los pernos de los rodamientos del árbol de levas están apretados con el par de apriete prescrito.

Si no fuera así, deberá corregirse siguiendo las instrucciones del fabricante.

Los vehículos que se han revisado y corregido en un taller especializado llevarán una marca amarilla en la parte superior de la cubierta de la cadena del volante.