



## **Opel Corsa C, fabricación desde 2002 Opel Astra G, fabricación desde 2001 con motor Z16SE**

### **Tirones del motor durante la marcha, parada debido a un mal ralentí, problemas de arranque.**

Si en estos vehículos se observa este problema, la causa puede ser un fallo de contacto del sensor de temperatura del refrigerante.

Para corregir este problema se debe sustituir el sensor y el conector, procediendo de la siguiente forma:

- Tirar del conector del sensor y separarlo con unos alicates de corte oblicuo.
- Conectar un juego de cables nuevo (conector y cable) con el cable procedente del vehículo (observar la correcta disposición de los cables).
- Sustituir el sensor de temperatura del refrigerante.
- Conectar el conector y colocar el cable correctamente.

#### **Nota importante:**

Puesto que los contactos del sensor de temperatura del refrigerante llevan un recubrimiento de oro, los contactos del conector también deben llevarlo.