



Opel Corsa B, Combo, Tigra **Año de fabricación 1995 – 2000** **Con motor de gasolina de 1,4 l y 1,6 l y** **motor diésel de 1,5 l y 1,7 l**

Indicador de temperatura en la zona roja.

Si en estos vehículos se detecta que el indicador de temperatura aumenta y se aproxima a la zona roja, la causa puede radicar en una pérdida de agua refrigerante en la zona del interruptor térmico del radiador. La pérdida de agua refrigerante se detecta por la presencia de gotas de agua en el interruptor térmico o restos de agua seca en el radiador.

Para corregir este defecto, deberá sustituirse el anillo obturador de cobre del interruptor térmico por un anillo metálico con una arandela de goma.

Boletín informativo