



Opel Movano 2000 – 2002 Motor 1,9 DI (F9Q)

El motor pierde potencia y se enciende la luz testigo del motor.

Si en estos vehículos se observa que el motor pierde potencia y que se enciende la luz testigo del motor, puede que la causa radique en un mal ajuste del inicio de admisión. Para subsanar este fallo, es preciso ajustar de nuevo el inicio de admisión con la ayuda de un reloj comparador.

Valor de ajuste: 0,32 +/- 0,02 mm

Para detectar otras posibles causas de anomalía, es preciso leer la memoria de averías y revisar el sistema de combustible.

