



## **Opel Omega B, año de fabricación 1994-> Sintra, motor X25XE, X30XE, año fabricación 1997->**

### **Mal funcionamiento del motor, revoluciones de ralentí fluctuantes, reducción de la fuerza del freno**

Si en estos vehículos se detecta estos problemas, un posible origen se puede deber a una falta de estanqueidad entre el adaptador de la válvula AGR y el tubo aspirador colector.

Debido al fuerte efecto de apoyo de la junta se aflojan los tres tornillos de fijación. Para solventar la avería se deben ajustar los tornillos con un par de 8 kgs. No es necesario cambiar la junta.

Después de haber ajustado los tornillos de fijación, se debe poner el motor a temperatura de funcionamiento, dejar enfriar y comprobar de nuevo si el par de apriete es el correcto.