



Opel Vectra-B Fabricado a partir de 1996

El cable del ventilador del radiador roza en el soporte por debajo de la batería

Si en estos vehículos se observa que se producen problemas eléctricos (avería del ventilador del radiador), la causa puede radicar en un cable defectuoso. El cable del ventilador del radiador puede rozar en un soporte de la zona inferior de la batería. En el lugar de desgaste puede producirse un contacto a masa.

Para subsanar el error, deben repararse los cables dañados y con un clip fijar el haz de cables al soporte. También deberán cambiarse los fusibles que se hayan quemado.

Nota:

El cable del ventilador del radiador debería revisarse en una inspección / visita al taller y, si fuera necesario, fijarse con un clip antes de que se produzcan daños.