



## **Opel Vivaro** **Año de fabricación entre 2001 y 2003**

### **Fallo del motor del limpiaparabrisas, fusible FC 15 fundido.**

Si en estos vehículos se observa un fallo en el funcionamiento del motor del limpiaparabrisas y el fusible FC 15 está fundido, puede que la causa radique en una sobrecarga del fusible.

Este fallo ocurre sólo en la estación fría del año, cuando los limpiaparabrisas se congelan en el parabrisas. Cuando se enciende el limpiaparabrisas el consumo de corriente del motor del limpiaparabrisas es tan elevado que funde el fusible de 25 A. Para solucionar el fallo puede sustituir este fusible por uno más potente, de 30 A. En este caso no es necesario realizar una modificación en el mazo de cables.

Observación:

A partir de marzo de 2003 se instalará de fábrica un mazo de cables modificado con un fusible más potente.

*Boletín informativo*