



## **Opel Vectra-C, Signum, Zafira-B Código motor Z22YH**

**Todos los vehículos hasta fecha de fabricación 02-2006**

### **El vehículo no arranca. Potencia insuficiente. Código de error P1405**

Si con los síntomas arriba mencionados aparece el código de avería P1405,

puede deberse a un fallo mecánico en la válvula AGR, de realimentación de gases de escape.

En este caso debe desmontarse la válvula y se debe comprobar su funcionamiento. Si se confirma que la boquilla de la válvula está atascada, pueden realizarse distintas reparaciones. Además de sustituir la válvula, también puede llevarse a cabo la siguiente tarea.

Por parte del fabricante del vehículo, en la producción dejó de incluirse el montaje de la válvula AGR a partir del número de motor 11444562 (02.2006->).

Por este motivo, en vez de una válvula AGR empezó a montarse una placa de cubierta (OE.Nr:55562899). Por otra parte, el motor debe programarse de nuevo y

se debe desactivar la "función válvula AGR".

La actualización del software de la unidad de control solo puede realizarla un distribuidor autorizado.

