



Peugeot 106 fabricados entre 01.1997 y 12.1998

La lámpara del airbag se enciende

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en conexiones de enchufe del mazo de cables del airbag/cinturón de seguridad defectuosas. En este caso se debe proceder de la manera siguiente:

- Las conexiones de enchufe del mazo de cables se encuentran debajo del asiento.
- Aflojar la conexión de enchufe (naranja) del mazo de cables del tensor del cinturón (véase fig. 1, punto 2).
- Aflojar la conexión de enchufe del mazo de cables del airbag lateral (véase fig. 1, punto 3).

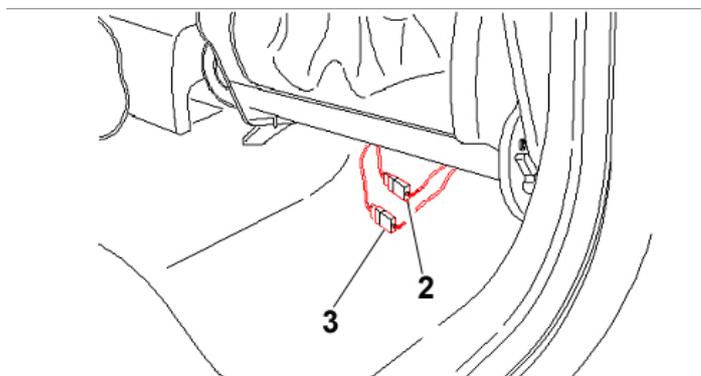


Fig. 1

- Cortar el conector de los cables.
- Pelar los cables unos 15 mm.
- Deslizar tubos flexibles encogibles por encima de los cables (véase fig. 2, punto 4).
- Conectar los cables con los conectores especiales de líneas (pueden obtenerse a través del fabricante del automóvil).

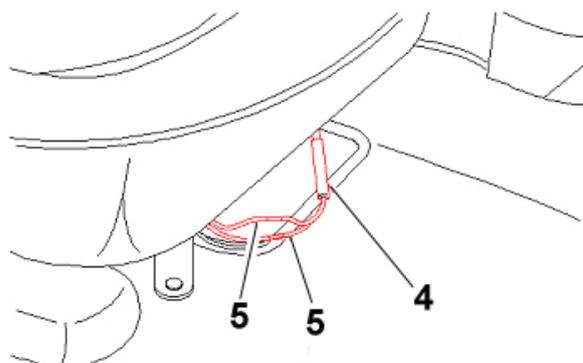


Abb. 2

- A continuación, deslizar los tubos flexibles encogibles por encima de los conectores y encogerlos con un secador de aire caliente.
- Fijar ambos mazos de cables con abrazaderas debajo del asiento (véase fig. 3, punto 1).

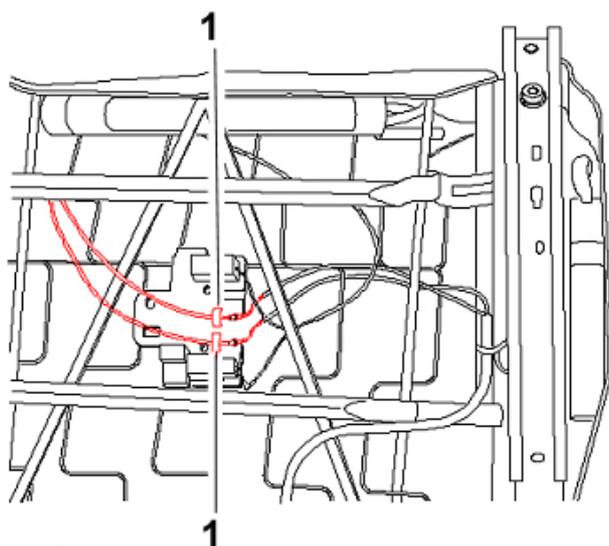


Fig. 3

Tomar estas medidas para ambos asientos.
A continuación, borrar la memoria de averías.