



Peugeot 306 Fabricados a partir de 02.1996

Se enciende la lámpara del airbag

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en que las conexiones de enchufe del mazo de cables del airbag o del cinturón de seguridad están dañados. En este caso se debe proceder de la manera siguiente:

- Las conexiones de enchufe del mazo de cables se encuentran debajo del asiento.
- Aflojar la conexión (naranja) del mazo de cables del tensor del cinturón (véase fig. 1, punto 2).
- Aflojar la conexión de enchufe del mazo de cables del airbag lateral (véase fig. 1, punto 3).

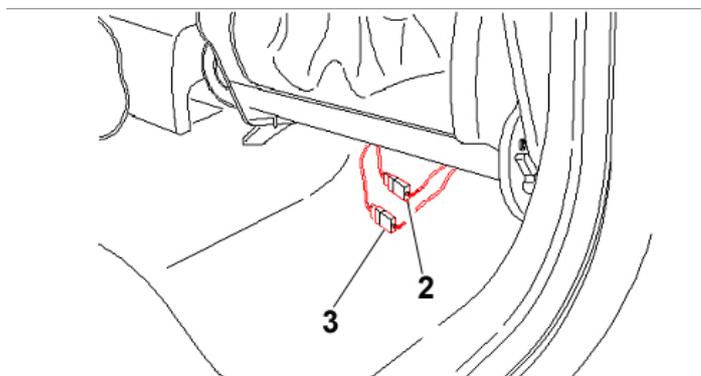


Fig. 1

- Cortar el conector de los cables.
- Pelar todos los cables unos 15 mm.
- Colocar tubos flexibles encogibles por encima de los cables (véase fig. 2, punto 4).
- Conectar los cables con racores especiales para cables (deben adquirirse a través del fabricante del



vehículo).

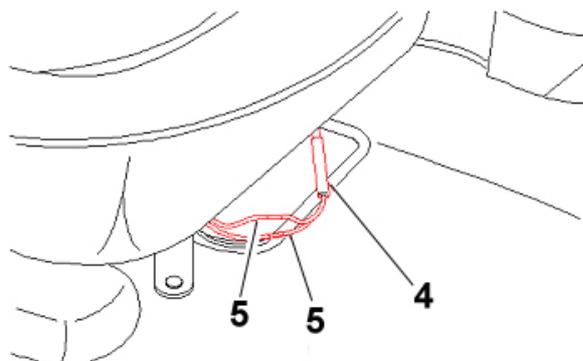


Fig. 2

- A continuación, deslizar los tubos flexibles encogibles por encima de los racores y encogerlos con un secador de aire caliente.
- Fijar los dos mazos de cables con abrazaderas debajo del asiento (véase fig. 3, punto 1).

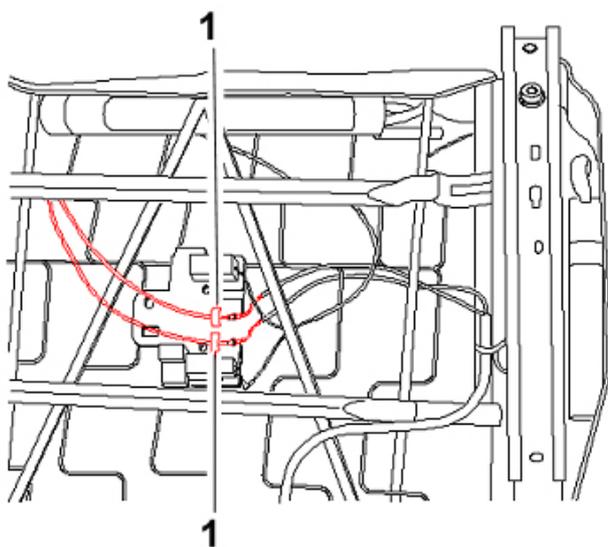


Fig. 3

Realizar los mismos pasos para los dos asientos.
A continuación, borrar la memoria de averías.

