



## Renault Megane Todos los vehículos con un nuevo

### Indicador de nivel de combustible defectuoso

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en un puente de contacto inexistente. Esto se manifiesta en que el indicador de nivel de combustible indica cero (nuevo puesto de conducción, véase fig. 1). En este caso, deberá realizarse un puenteado en el conector R 34 (véase fig. 2) entre los pines A8 y A9.



Fig. 1

Este conector se encuentra en la caja de relés y fusibles (en el lado del conductor, en la parte delantera del compartimento motor). En el esquema de conexiones (véase fig. 3) pueden verse las conexiones exactas. El puente de contacto deberá obtenerse a través del fabricante.

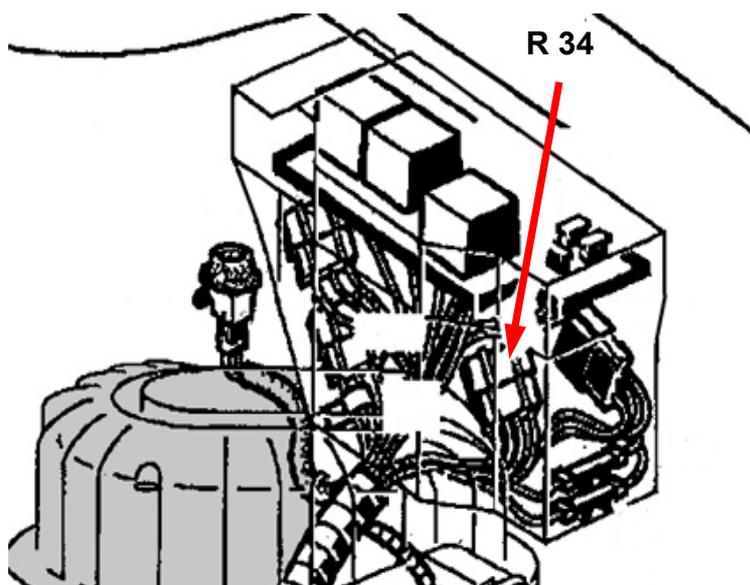


Fig. 2

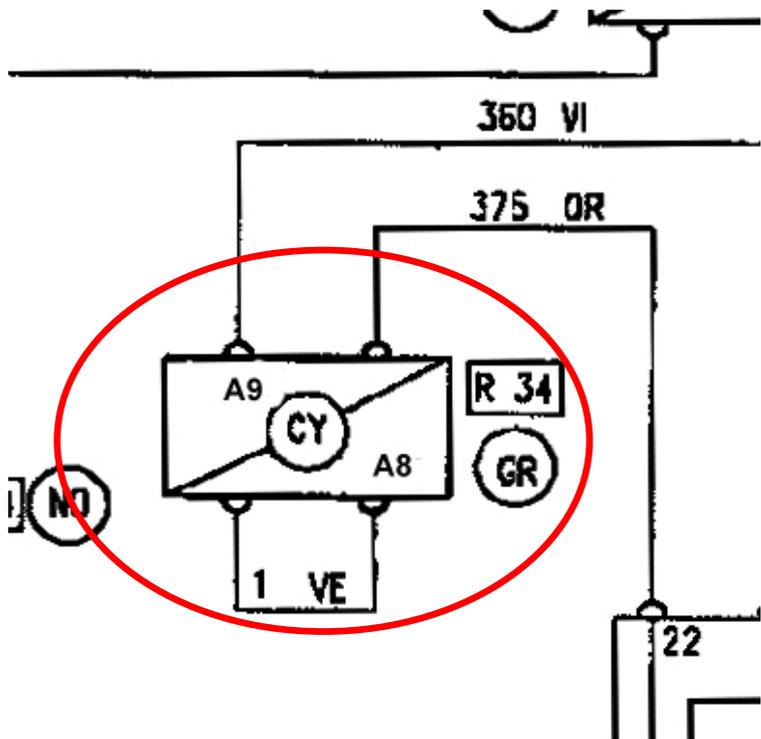


Fig. 3