



Saab 9-3 Cabrio **Año de fabricación 1998 - 2001**

La capota eléctrica se bloquea al abrirla / cerrarla.

Si en estos vehículos se detecta que, al abrir o cerrar la capota eléctrica, ésta se queda bloqueada, la causa puede radicar en una mala conexión a masa. Este fallo afecta a las conexiones a masa en los cilindros hidráulicos. En la memoria de averías quedan almacenados los códigos B2015 y B2016.

Para corregir este fallo, deberá comprobarse la conexión a masa en el cilindro hidráulico izquierdo y derecho y, en caso necesario, deberá repararse. Para reparar el cable de masa, Saab ofrece un juego de reparación.

Para acceder al cilindro hidráulico, deberá levantarse la parte trasera de la capota. Una vez reparadas las conexiones a masa deberá borrarse la memoria de averías.

