



Saab 9 – 3, fabricación desde 1998

Fallo del limpiaviento trasero.

Si en estos vehículos se observa que el limpiaviento trasero no funciona, puede que la causa radique en una tuerca floja en el brazo del limpiaviento. Si, al activar el limpiaviento trasero, el brazo del limpiaviento no se mueve o sólo se mueve paso a paso, es preciso verificar el par de apriete de la tuerca de fijación.

Para ello, levantar la tapa del brazo del limpiaviento.

Cerciorarse de que el motor del limpiaviento se halla en posición de reposo. Desenroscar la tuerca de fijación y llevar el brazo del limpiaviento a la posición inicial. Aplicar Loctite sobre la rosca de la tuerca de fijación y apretar la tuerca ejerciendo un par de apriete de 8,5 Nm. Comprobar el correcto funcionamiento del limpiaviento trasero.