




Saab 9-3 Cabrio Año de fabricación 1998 -2000

Fallo de la capota eléctrica.

Si en estos vehículos se detecta que la capota eléctrica no funciona o que se queda bloqueada mientras se abre o se cierra, la causa puede radicar en un microconmutador defectuoso en el sistema de cierre. En la memoria de averías pueden almacenarse simultáneamente los códigos de error B2025, B2026, B2030 y B2031. Para corregir este fallo, se deberá sustituir el microconmutador defectuoso. Hay dos microconmutadores detrás de los revestimientos laterales traseros, uno en el lado derecho y otro en el izquierdo. Para sustituirlos debe desmontarse el revestimiento lateral.

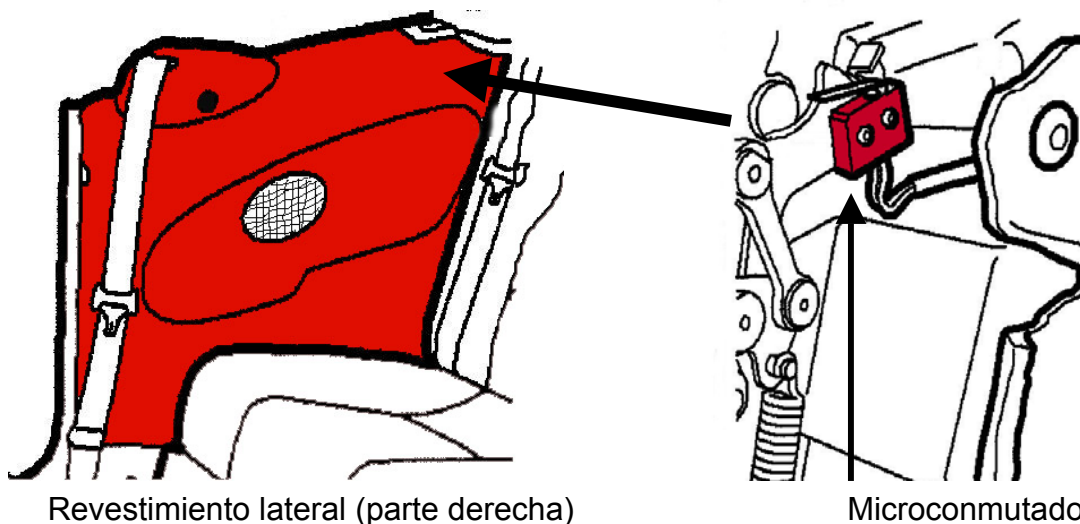

Revestimiento lateral (parte derecha)

Microconmutador