



Saab 9-5

Avisos de fallo en el SID, problemas de funcionamiento con el conmutador de invierno/deporte

Si en estos vehículos se detecta que en el SID (Saab Information Display) aparece p. ej. el aviso de fallo “transmisión sobrecalentada” o aparecen problemas con el conmutador de invierno/deporte, la causa puede radicar en una mala conexión a masa.

En este caso, deberán controlarse los puntos de masa G41S y G41P. Estos puntos de masa se encuentran detrás de la radio. El punto G41S se encuentra en el lado izquierdo, en el centro del travesaño de protección de las rodillas, y el punto G41P, en el lado derecho, en el centro del travesaño de protección de las rodillas. Los cables a masa conectados deben estar fijos y no pueden estar oxidados.

Boletín informativo