



Saab 9-5 hasta el número de chasis W 3087635 o bien X3005081

Contacto a masa defectuoso

Si en estos vehículos se detecta un fallo del faro izquierdo, de los relés del faro, del lavafaros, de los relés de la alarma, del ventilador, del refrigerador del motor, de la bomba de lavado o del indicador de llenado, el origen puede ser un mal contacto de la masa.

Este punto de masa (G 30) se encuentra ubicado en el compartimiento del motor por delante de la caja de la rueda izquierda. Existe la posibilidad que en este punto de masa se encuentre pinzado el aislamiento con la conexión.

Para la reparación de la avería se tienen que desconectar la conexión de masa y soltar el aislamiento pinzado.