Boletín informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

4. Oktober 2005

MCC Smart Smart City, Cabrio, Fortwo Fabricados entre 1998 y 2003 con motor de 40 KW

Batería descargada.

Si en estos vehículos se detecta que la batería se descarga, la causa puede radicar en el tablero de instrumentos. Para diagnosticar el fallo, deberá comprobarse la denominación del tipo y el consumo de corriente de reposo del tablero de instrumentos. Si se trata de un tablero de instrumentos con la denominación de tipo V016 – V019 y si el consumo de corriente de reposo medido es mayor a 50 mA, deberá sustituirse el tablero de instrumentos.

