



## **Subaru Impreza 2,0 L Fabricados a partir del 12/2000 Con código de motor EJ 201**

### **Se enciende el testigo de control del motor**

Si se detecta el fallo mencionado, la causa podría radicar en el conmutador de ralenti de la caja de cambios. Pueden estar almacenados los siguientes códigos de avería: P0301, P0302, P0303, P0304. Estos errores se almacenan si en los cilindros correspondientes se registran varios fallos de encendido. En ese caso, deberían comprobarse los fallos de encendido en cada cilindro con un equipo de diagnóstico. Si el sistema de encendido funciona correctamente, debe sustituirse el conmutador de ralenti de la caja de cambios (véase fig.)

