



SUZUKI

Grand Vitara

Año de construcción: junio 2005 - febrero 2007

Motor: Diésel

Averías en diversos sistemas Cableado del motor dañado

Problema:

El cableado del motor se puede dañar., lo que puede ocasionar averías en diversos sistemas.

Causa:

Los daños en el cableado del motor los podrían ocasionar los pasadores de fijación del capó que asoman demasiado. Pueden rozar en el cableado y conllevar averías en diversos sistemas eléctricos.

Afecta a los vehículos mencionados con anterioridad con los siguientes nº de chasis:

JSAJTA44V 00100031 hasta 208945 y
JSAJTD44V 00100054 bis 223901

Solución:

Controlar el cableado, si fuese necesario reparar y dotar con un protector, que puede ser adquirido en un concesionario Suzuki.